

تراشکاری

۱- مقدمه

تراشکاری عملیاتی است که در آن قطعات مورد نظر از طریق تراش دادن، شکل دهی می شوند. برای تولید اقتصادی قطعات مختلف با دقت و کیفیت بالا، دستگاه های تراش را در فرم ها و شکل های مختلفی می سازند. از آنجایی که اثر قطعات ماشین آلات صنعتی و تجاری، دارای مقاطع دایره ای هستند، بابل تولید با ماشین تراش می باشند. از طرف دیگر به علت ارزان بودن و سرعت بالای تراشکاری نسبت به سایر روش ها، استفاده از ماشین تراش یک روش معمول و پر استفاده در صنعت می باشد.

با توجه به خطرات مختلف عملیات تراشکاری که انواع مختلفی از عوامل زیان آور شیمیایی، فیزیکی، ارگونومیک و خطرات ایمنی را به صورت مجموعه ای بالقوه در خویش جای داده است و نیز با توجه تعداد کارکنانی که در سطح صنایع و کارگاه های مختلف در سطح کشور به این فعالیت مشغول می باشند، ضروریست ابتدا مخاطرات این عملیات به خوبی شناسایی شده و سپس اقدامات کنترلی متناسب با هر یک از آنها تعیین شده و استقرار یابند. بدیهی است استقرار کنترل های بهداشتی به تنها یک کافی نبوده و دستیابی به عملکرد بالای بهداشتی در این فعالیت ها در گرو اثر بخشی کنترل های طرح ریزی شده می باشد و لذا انجام اقدامات پایشی و اندازه گیری عوامل زیان آور به عنوان اقدامی مکمل جهت حصول اطمینان از اثر بخشی کنترل های طرح ریزی شده امری الزامی می باشد.

۲- کلیات

۱-۲ هدف

هدف از تدوین این آئین نامه محافظت از نیروی انسانی به عنوان سرمایه های ملی، در برابر خطرات بهداشتی محیط کار از جمله آلاندنه های سمی و زیان آور، اشکال مختلف عوامل فیزیکی، آیین های مکانیکی و همچنین بیماری های ناشی از کار در ترا کاری و فرایندهای مرتبط با آن می باشد.

۲-۲ دامنه شمول

دامنه شمول این دستورالعمل کلیه کارگاه های کوچک در کشور می باشد که بطور دائم یا موقتی، عملیات تراشکاری انجام می دهند. اجرای این آئین نامه توسط کارفرمایان، پیمانکاران، مدیران، سرپرستان و کارگران الزامی می باشد.

۳-شناخت فرآیند

ماشین تراش: ماشینی است که مخصوص تراشیدن سطوح استوانه‌ای یا درآوردن پیچ که دارای محور افقی یا قائم دور می‌باشد (محور ۳ نظام یا ۴ نظام) و قطعه کار فلزی یا چوبی روی آن بسته شده و با آن می‌گردد. در ضمن می‌توان با نصب ابزارهای مخصوص از این دستگاه برای توتراشی استفاده کرد. انواع ماشین‌های تراش عبارتند از: ماشین تراش مرکزی، ماشین تراش با چند کشو، ماشین تراش کپی کننده، ماش تراش خودکار، ماش تراش عمودی، ماشین‌های تراش NC (کنترل و هدایت لیات ماشین به وسیله شماره گذاری) و ماشین‌های تراش CNC.

۱-۳ انواع ماشین‌های تراش و ساختمان آنها

۱-۱-۱ ماشین تراش کوچک مرغکدار

این نوع ماشین تراش برای آموزش و تراش کار ای کوچک مورد استفاده قرار می‌گیرد و چون اغلب کارها را بین دو مرغک می‌تراشند بهمین جهت آنرا ماشین تراش مرغک دار می‌گویند. بعلاوه چون از این ماشین برای آموزش و کارهای کوچک استفاده می‌شود اغلب دستگاه انتقال حرکت آنها بصورت چرخ تسمه‌ای ساخته می‌شوند. از نظر اندازه، به دو کل تقسیم می‌شوند؛ ماشین تراش کوچک رومیزی و ماشین تراش کوچک پایه دار.

۱-۲-۱ ماشین‌های تراش ابزارسازی

اختلاف این نوع ماشین‌ها با سایرین در این این ا ماشین‌های ابزار سازی دارای دقت بیشتری نسبت به سایر ماشین‌ها هستند و نیز بعضی از آنها با دستگاه‌های مخصوص جهت تراشیدن کارهای دیقتر مجهر می‌باشند. و فه اصلی آنها تهیه ابزار و شابلون برای کارخانجات تولیدی و ماشین‌های تراش لیدی است. به دلیل استفاده آنها برای کارهای کوچک و بزرگ، عموماً آنها را به دو صورت رومیزی و پایه دار در دسترس قرار می‌دهند. از نوع رومیزی آن برای تراش قطعات کوچک و کوتاه که دارا قطر کم هستند استفاده می‌شود. ماشین تراش پایه دار بصورت یک ماشین تراش دقیق و نسبتاً بزرگ که دارا سرعت‌های مختلف است ساخته شده‌اند بعلاوه با دستگاه ترمز دقت برای قطع و کنترل کردن سرعت مجهر می‌باشد.

۱-۳-۱ ماشین‌های تراش معمولی نرم شده

از این ماش ها اغلب در کار ای تولیدی استفاده می‌گردد زیرا که قدرت تولیدی آنها زیاد بوده و نیز قدری س ر ساخته می‌شوند. از طرفی چون برای انجام کارهای مختلف مورد استفاده قرار

ی گیرند بدی جهت دارای مرا سرعت بیشتر و نیز با بیشتر می باشد که برای انجام کارهای بزرگ بسیار مناسب است، و از نظر استحکام بر سایر ماشین ها نیز برتری داشته و می توان برا تولیدهای کم مورد استفاده قرار داد.

۴-۱-۳ ماشین های تراش با قطر کار گیرو طول زیاد

این نوع ماشین ها برای تراش کارهای که قطر آنها بزرگ و نیز دارای طول زیاد هستند مورد استفاده قرار می گیرند زیرا که میز آنها بزرگ و ارتفاع محور اصلی ماشین تا روی ریل نسبتاً زیاد است. در بعضی از ماشین های تراش که دارای طول زیاد می باشند برای این ها بتوان از حداکثر قطر کار گیر استفاده شود، نزدیک محور اصلی در قسمت ریل ی قطعه جاگذاری شده است. هنگامی که لازم باشد می توان قطعه را از روی ریل جدا کرده و سپس قطعات با قطر زیاد را تراشید و نیز برای تراش کارهای مخصوص مورد استفاده قرار می گیرد. معمولاً این نوع ماشین ها را با دورهای بسیار زیاد طراحی نمی کنند و از طرفی استحکام و قدرت برش آنها بسیار زیاد است، بدین جهت می توان با آنها حجم براده بیشتری را در یک زمان معین برداشت.

۵-۱-۳ ماشین تراش پیشانی تراش

کارهایی که قطر آنها زیاد و طول نسبتاً کمی دارند بوسیله این ماشین ها تراشیده می شوند. موارد استفاده دیگر آنها در کارخانجات لکوموتیو سازی مخصوص ساخت چرخ های لکوموتیو و نیز برای ساختن چرخ طیار (چرخ لنگر) به کار می برنند.

۳-۱-۶ ماشین تراش عمودی

همانطور که از نام آن پیداست این ماشین بصورت عمودی قرار می گیرد، دستگاه لم گیر بصورت منشور چند ضلعی که می تواند عمودی در طول حرکت خطی داشته باشد. دستگاه سه نظام آن بسیار بزرگ است و بطور عمودی قرار گرفته و دارای حرکت دورانی است، که برای گرفتن کارهای سنگین می باشد. در سوراخ کاری هم از آن استفاده می کنند. و چون نسبتاً سنگین است معمولاً دارای رعت های زیاد نیست.

۳-۲-۱ اجزاء اصلی ماشین تراش و فه هریک

۱- ریل (میز) ماشین

۲- دستگاه یاطاقان محور اصلی (دستگاه جعبه دنده سرعت محور اصلی)

۳- دستگاه مرغک

۴- دستگاه حامل سوپرت

۵- جعبه دنده بار

۶- الکتروموتور

۱-۲-۳ ریل (بیز) ماشین

ریل ماشین تراش یکی از قسم‌های اسی ماشین تراش را تشکیل می‌دهد که بطور دقیق طراحی و ساخته می‌شوند. و نیز باستی دارا ساختمانی کاملاً محکم باشد این قسمت روی پایه‌هایی که از چدن ساخته شده‌اند مستقر می‌باشند. دستگاه‌های دیگر از قبیل دستگاه حامل سوپرت و مرغک روی آن قرار می‌گیرند. میز ماشین دارای راهنمایی به شمل مثلثی و یا ذوزنقه‌است که با دقت ماشین کاری شده‌اند دستگاه‌های دیگری که روی این راهنمایها قرار می‌برند نسبت به محور ماشین و یا قطعات کار بسته شده بر روی محور اصلی در یک راستا هستند.

۲-۲-۳ دستگاه اطاقان محور اصلی (پیش دستگاه با جعبه دنده سرعت)

این قسمت در صورتی که ساختمان جعبه دنده‌ای داشته باشد، شامل یک سری چرخ دنده با تعداد دنده‌های مختلف است به کمک چرخ دنده‌ها که با محور اصلی یا اطاقان بندی شده‌اند قطعه کار گردش داده می‌شود. در بعضی از ماشین‌ها محور اصلی روی جعبه دنده است بوسیله بلبرینگ کارگذارده شده است. در ماشین‌های تراش کوچک دستگاه انتقال حرکت آنها بصورت چرخ تسمه‌ای است که از دو فلکه سه یا چهار پله‌ای تشکیل می‌گردد که به صورت عکس روی دو محور موازی قرار می‌برند و در این صورت با داشتن قطرهای متفاوت، محور اصلی ماشین دارای دورهای مختلفی خواهد بود.

۳-۲-۳ مرغک ثابت و مرغک بلبرینگی (متحرک)

دستگاه مرغک که جنس آن از چدن می‌باشد، می‌توان بر روی بیز حرکت کرده و در هر نقطه که لازم باشد آن را ثابت کرده و سپس عملیات تراشکاری را انجام داد. این دستگاه دارای محوری توانایی دارد که داخل آن به شکل مخروطی تراشیده شده است سطح آن کاملاً دیق ترا میده شده و به صورت اینچی و یا میلی متری در جهت طولی مدرج شده که بوسیله پیچی می‌توان دستگاه مرغک را از محل اصلی خود منحرف کرد. بعلاوه به ویله پیچ و مهره و بست می‌توان دستگاه رغک را در

روی میز ماشین در هر محل که لازم باشد ثابت کرد. ضمناً هنگام برقو کاری و یا سوراخ کاری بوسیله ماشین تراش می‌توان پرهائی که دارای دنباله مخروطی هستند مستقیماً در داخل محور دستگاه مرغک قرار داده و عمل برقو کاری انجام می‌شود. از طرفی برای سوراخ کاری از مته‌های دنباله مخروطی و یا سه نظام مته که دارای دنباله مخروطی است استفاده کرد. برای تراشکار بین دو مرغک با یه مرغک ثابت و یه مرغک بلبرینگی (متحرک) را در داخل محور قرار داده و تراشکاری را انجام داد.

۴-۲-۳ دستگاه حامل سوپرت

در این دستگاه سوپرت عرضی و قلم گیر و رنده تراش در روی آن بسته می‌شود. این دستگاه بصورت لی بین مرغک و محور اصلی حرکتی خطی دارد. این دستگاه از دو قسمت عمده تشکیل می‌شود: زین که فرمی صلیبی دارد. بر روی آن کشوها بی قرار گرفته است که به خوبی سنگ زده شده‌اند و دقیقاً روی راهای میز قرار می‌گیرند. دوم قوطی حرکت بار که در جلو زین قرار گرفته است و دارای چرخ دنده‌های مختلف است این دستگاه به کمک چرخ دنده‌ها دارای حرکتی طولی و عرضی می‌باشد بوسیله دسته مخصوصی می‌توان دستگاه حامل سوپرت را بصورت ولی حرکت خطی داد. هم‌علاوه سوپرت عرضی که روی دستگاه حامل سوپرت قرار گرفته می‌توان به طریق عرضی حرکت کند یعنی بسمت تراشکار نزدیک و یا از او دور شود. به کمک چرخاندن دسته؛ سوپرت عرضی را می‌توان در عرض حرکت عرضی داد.

۵-۲-۳ جعبه دنده بار (یربکس)

این قسـت تامین مقدار پیشروی رنده در لـت پـیچ بـری (پـیچ تـراشـی) و یـا روـتـراـشـی و نـیـز پـیـشـانـی تـراـشـی اـسـتـفـادـه مـیـگـرـدـ. باـینـ صـورـتـ مـیـلهـ پـیـچـ تـراـشـیـ و یـاـ مـیـلهـ بـارـ حـرـکـتـ دـورـانـیـ خـودـ رـاـ اـزـ اـینـ جـعـبـهـ دـنـدـهـ تـغـذـيـهـ مـیـ كـنـدـ. باـ حـرـکـتـ دـورـانـیـ مـیـلهـ هـایـ پـیـچـ بـرـیـ و یـاـ مـیـلهـ بـارـ رـنـدـهـ تـراـشـکـارـیـ درـ طـولـ یـاـ درـ عـرـضـ ماـشـ پـیـشـروـیـ کـرـدـ وـ قـطـعـهـ کـارـ تـراـ یـدـهـ مـیـشـودـ، روـیـ جـعـبـهـ دـنـدـهـ جـدـولـیـ قـرارـ دـارـدـ کـهـ درـ زـیرـ جـدـولـ شـیـارـهـایـیـ مـوـجـودـ اـسـتـ کـهـ باـ قـرارـ دـادـنـ بـینـ دـسـتـهـ تـعـوـيـضـ باـ درـ مـحـلـ منـاسـبـ خـودـ باـ مـورـدـ نـيـازـ بـدـسـتـ مـیـ آـيـدـ.

۴-خطرات بهداشتی محیط کار

به منظور ایجاد، حفظ و ارتقاء ایمنی و بهداشت در عملیات تراشکاری، ابتدا ضروریست کلیه خطرات این عملیات شناسایی شده و سپس کنترل های ضروری برای کاهش ریسک های مربوطه مورد بحث قرار گیرد.

۴-۱ خطرات شیمیایی

در محیط کار تراشکاری عوامل شیمیایی محدودی می‌تواند وجود داشته باشند که حضور آن‌ها بیشتر وابسته به نوع کار است. از آن جایی که در تراشکاری امکان تراش قطعات مختلف وجود دارد لذا آلاینده‌های هوای ایجاد شده در این محیط نیز متفاوت خواهد بود.

در تراش آهن، چدن و فولاد طبیعی است که ذرات بسیار ریز آهن در محیط پراکنده شوند. خوشبختانه این فلزات دارای دانسیته بالا هستند و عمدتاً ذرات تولید شده آن‌ها در عملیات تراشکاری سنگین هستند و لذا به سرعت روی زمین و کف کارگاه رسوب می‌کنند. اما به هر حال به علت حرکت سریع دورانی قطعات کاری، این ذرات با سرعت اولیه بالا پرتاب می‌گردند و لذا برای مدت کوتاهی در هوا حضور خواهد یافت و احتمال تنفس آن‌ها توسط فرد تراشکار و یا سایر پرسنل حاضر در محل وجود دارد.

گرچه استنشاق پودر و یا ذرات ریز آهن از نظر سم شناسی خطرناک نیست و جذب این ذرات در ریه موجب بیماری خطرناک فیروز ریه نمی‌شود، لیکن این ذرات در ریه انباسته می‌شوند و در رادیوگرافی نیز لکه‌های رنگی مانند آنچه در بیماری‌های فیروزی از قبیل سیلیکوزیس و آزبستوزیس دیده می‌شود، ایجاد می‌نماید.

این پدیده در تراشکاری فلزات آلیاژی که عناصر سنگین مانند کروم، کادمیوم، سرب و یا سایر فلزات سنگین را در خود داشته باشند، خطرناک تر خواهد بود.

۲-۴ خطرات مکانیکی

۱-۲-۴ خطر پرتاب

در این خطر، اجسام ریز و درشت با انرژی زیادی به اطراف پراکنده می‌شوند و در مسیر خود می‌توانند پس از برخورد با اشخاص و یا دیگر اجسام، آسیب و خسارت برسانند. و در صورت ورود به چشم می‌تواند سبب صدمات بسیاری گردد. و علائم شایع آن عبارتند از:

درد، تحریک پذیری، قرمی شدید چشم

جسم خارجی معمولاً با چش غیرمسلح قابل دیدن است. البته گاهی جسم خارجی خیلی کوچک است و در زیر پلک گیر می‌افتد، که در این صورت نهایا با معاینه چشم‌پزشکی می‌توان آن را دید.

۲-۲-۴ خطر مکانیکی گیرایش

این خط مکانیکی وقتی بوجود می‌آید که یک جسم در حال حرکت و دیگری ثابت، یا هر دو متحرک دارا لبه‌های تیز و سطوح خشن که قابلیت گرفتن پوست دست و یا لباس و یا چنانچه

اپراتور دارای دستبند یا ساعت و یا انگشت را داشته باشد، می تواند این خطر را برای اپراتور بوجود آورد. ر مکانیکی گیرایش ممکن است خود به تنها بی چندان خطرناک نباشد اما این امکان را دارد که شخص را به دیگر خطرات سوق دهد.

این خطر در ماشین تراش (در منطقه سه نظام و قطعه بسته شده به سه نظام) وجود دارد.

۳-۲-۴ خطر مکانیکی له شدگی

این خطر توسط دو جسم متحرك بوجود می آید که یکی از اجسام ممکن است ثابت و دیگری متحرك یا هر دو متتحرك باش. به نحوی که جسم متتحرك تا فاصله ۲ تا ۱۲ اینچی به جسم ثابت نزدیک شود یا دو جسم تا فاصله ۲ الی ۱۲ اینچی به یکدیگر نزدیک می شوند لیکن دو جسم به نقطه تماس نمی رسند. حال چنانچه بازو و یا ساق پا و یا دیگر اعضای بدن در فاصله بین این دو جسم قرار گیرد ، امکان له شدگی وجود دارد. له شدگی در ماشین هایی مشاهده می شود که آن ماشین دارای میز متتحرك اتفاقی می باشد یا به عبارت دیگر دارای حرکت رفت و برگشتی می باشد. مثل ماشین صفحه تراش. حال چنانچه فاصله بین انتهای کورس حرکت برگشتی میز با دیوار مجاور و یا با ماشین مجاور در نظر گرفته نشده باشد امکان له شدگی بین میز و دیوار چنانچه شخصی در این فاصله باشد، وجود دارد.

۴-۲-۴ خطر مکانیکی سطوح داغ و سرد

ای خطر مکانیکی راعامل شوک نیز می نامند یعنی فرد بطور ناگهانی دچار شوک می شود و ممکن است آسیب ببیند. سطوح داغ یا سرد ممکن است خود به تنها بی چندان خطرناک نباشد اما شخص را به دیگر خطرات سوق می دهد. راه حل در این نوع خطرات عمدها در صورت امکان استفاده از افزایش فاصله و یا عمل عایق کردن و یا ساخت حصار محصور کننده به دور طر مکانیکی مربوطه می باشد.

۳-۴ خطرات ارگonomیکی

تراشکاران اغلب مجبورند در ی پوسچر ثابت کار کنند، لذا رعایت نکاتی جهت پیشگیری از ابتلا به عوارض اسکلتی- عضلاتی ضروری است.

راهنمایی های زیر می تواند در کاهش وضعیت بدنی نامناسب تراشکاران و ایجاد علایم اختلالات اسکلتی- عضلاتی نقش مهمی ایفا کند، مفاد این دستورالعمل ها می تواند به شرح زیر باشد:

- از ویت های بدنی نامناسبی که می توانند باعث خستگی، کاهش تمرکز و حتی کاهش کیفیت کار ترا کاری شوند، خودداری نمائید.

- از کار کردن در یک وضعیت بدنی ثابت ایستاده و یا نشسته، خوداری نماید و به فواصل کوتاه وضعیت کاری خود را تغییر دهید.
- تا حد امکان سطح کار را در ارتفاع آرنج تنظیم نماید.
- از صندلی مناسبی که دارای قابلیت تنظیم پشتی و ارتفاع است، استفاده نماید.
- در صورت ایستادن اجتناب ناپذیر به مدت طولانی، بهتر است از زیرپایی هایی که حالت ارجایی و فنری دارند (مانند پالت های چوبی) استفاده نماید.
- جهت پیشگیری از خم شدن مکرر کمر، ابزار و مواد را تا حد امکان در محدوده دسترسی و در حد ارتفاع کمر قرار دهید.
- جهت حمل و جابجایی اقلام سنگین از وسایل مکانیکی مانند Pallet Truk و Trolley Truk یا جرثقیل سقفی استفاده نماید.
- در هنگام کار، مچ دست به صورتی قرار گیرد که دارای زاویه مناسب با سطح افق باشد. به طوری که مچ به طرفین خمش و پیچش نداشته باشد.
- به ازاء ۱ ساعت کار کردن ۱۰ دقیقه موقعیت خود را تغییر داده و استراحت کنید.

۵-کنترل خطرات بهداشتی محیط کار

۱-۵ کنترل خطرات مکانیکی

برای پیشگیری از وقوع خدمات ناشی از پرتاب ذرات و اشیاء در صورت، می بایست از عینک های با محافظت جانبی و سپرهای صورت استفاده نمود و افرادی که در معرض خطرات جدی، قرار دارند باید سپرهای صورت را بر روی محافظت های اولیه چشم استفاده کنند.

۱-۱-۵ ورود جسم خارجی در چشم

✓ اصول کلی

- از کس دیگری بخواهید شما را به مطب پزشک یا درمانگاه اورژانس برساند. خودتان سعی نکنید رانندگی کنید.
- چشم خود را نمالید.
- حتی الاماکن چشم خود را تا زمان معاینه بسته نگاه دارید.

۲-۱-۵ عوارض ورود جسم خارجی در چشم

عفونت (خصوصاً اگر جسم خارجی به طور کامل برداشته نشود) و آسیب شدیدتر و دائمی چشم

در اثر نفوذ جسـ خارجی به لایه‌های عمقی تر چشم از عوارض احتمالی هستند. اگر در چشم جسم خارجی رفته باشد، یک پدیده اورژانس بهشمار می‌رود. اگر پس از درآوردن جسم خارجی، درد بیشتر شود و در عرض ۲ روز رفع نشود، تب به وجود آید و یا ینایی دچار مشکل شود، یمار باید مجدداً به پزشک متخصص چشم مراجعه نماید.

۵-۲) یت اصول امنی و بهداشت در حین کار

توجه به روش صحیح اجرای کار باعث بهبود کیفی کار و سلامت شخص تراشکار و سبب جلوگیری از واردشدن صدمه به ماشین و قطعه کار خواهد شد. در اینجا به چند مرد آن اشاره می‌گردد: -کلیه وسایل اندازه ییری، آچارها و ابزارها را قبل از راه اندازی ماشین از روی میز و سایر قسمت‌های شین دور کنید.

-قطعات کار را تا آ که ممکن است کوتاه بیندید، در غیر این صورت باعث شکستن رنده و آسیب رسیدن به ماشین و قطعه کار و یا احتمالاً شخص تراشکار خواهد شد.

-در هنگام کار با قطعاتی که جنس شکننده دارند و براده‌های آنها جهنه است مانند چدن و برنج حتماً از عینک محافظت استفاده کنید.

-ایستادن در کنار ماشین و در سمتی که دسترسی به اهرم‌ها و لیدهای قطع حرکت اضطراری واقع ا بسیار مهم بوده، هرگز در هنگام کار شین، از آن نقطه دور نشوید.

-برای جلوگیری از پرت شدن براده‌ها از روی سطح کار از قاب محافظ می‌توان استفاده کرد.

-در هنگام حرکت کشاب، اندازه گیری نکنید؛ زیرا خطر برخورد کشاب با ابزار اندازه گیری و انسان بسیار وجود دارد.

-قبل از ورود به هر کارگاه باید از احتمال خطرات بی‌شماری که در آن کارگاه وجود دارد به طور کامل آگاهی داشته باشید.

-نظم و انصباط در محیط کار لازمه اطمینان و جلوگیری از خطرات است.

- محل‌های عبور و مرور را آزاد نگه دارید تا بدین وسیله از برخورد جلوگیری گردد.

-استفاده از هوای فشرده برای نظافت ماشین‌های افزار، لباس کار، قطعه کار و سایر قسمت‌ها ممنوع است، زیرا موجب افزایش آلودگی هوای محیط کار می‌گردد.

-کارفرما مکلف است ماشین‌های افزار، ابزار آلات، لوازم و تجهیزات مربوطه را در فواصل زمانی معین مورد بازبینی قراردهد.

-بازدید کلیه قسمت‌های ماشین‌های افزار و ابزارها و تجهیزات آن قبل از شروع هر

شیفت کاری توسط متصلی مربوطه الزامی است.

- بازرسی فنی کلیه قسمت های ماشین های افزار، بعد از هرگونه تعمیرات و طی دوره های زمانی مطابق دستوراً های شرکت سازنده الزامی بوده ونتایج آن باید در پرونده مربوطه ثبت ونگهداری شود.
- هر ماشین افزار باید دارای یک پرونده که حاوی دستورالعمل های شرکت سازنده و همچنین سوابق بازرسی های فنی، تعمیرات ونگهداری است، باشد.

- ایجاد فضای کافی در اطراف ماشین های تراش الزامی می باشد.

- در ماشین های افزار، خصوصاً صفحه تراش های مغناطیسی برای جمع آوری و انتقال گازها و بخارات حاصل از فرایند کار، استفاده از سیستم تهویه موضعی الزامی است.

- استفاده از دستگاه های برش با دور کند، نسـه ماشین های اره پروفیل برآتشی که هم صدای زیادی تولید می کند وهم دود وآلودگی هوای بالایی دارد، ار ترمی باشد.

۳-۵ معاینات پزشکی

متاسفانه اغلب بیماری های ناشی از کار درمان قطعی ندارند ولی در مقابل باید متذکر شد که خوشبختانه اغلب آن ها قابل پیش بینی و پیشگیری هستند. یکی از ابزارهای مهمی که در کنار اندازه گیری و ارزیابی خطرات بهداشتی در محیط کار مانند تعیین غلظت آلاینده های شیمیایی می تواند در کشف زودرس بیماری های ناشی از کار و در نتیجه شروع اقدامات حفاظتی، بسیار مفید خواهد بود، برنامه معاینات دوره ای است. معاینات دوره ای علاوه بر امکان کشف علائم بیماری های ناشی از کار، به عنوان یک ابزار عمومی در کشف و پیشگیری و درمان بیماری های عمومی تهدید کننده بهداشت پرسنل، مؤثر خواهد بود. کارفرمایان بهتر است حداقل سالی یکبار نسبت به انجام معاینات عمومی برای همه پرسنل و انجام آزمایشات و تست های اختصاصی مانند اسپیرومتری، رادیو گرافی، شنوایی سنجی و حتی آزمایشات عمومی خون و ادرار برای پرسنل خاص به تشخیص پزشک و یا مهندسین بهداشت حرفة ای اقدام نمایند.

۴-۵ آموزش

آموزش همیشه یک رکن اساسی در سلامت و بهداشت کار بوده است. برنامه آموزش باید متناسب با نوع کار و همچنین سطح سواد، دانش، تجربه و گیرایی پرسنل تنظیم گردد. به عنوان یک اصل اساسی باید در همه محیط های کاری در نظر داشت که هیچ پرسنلی بدون طی یک دوره آموزشی که در آن وی با محیط کار، نحوه کار، شرایط و مشخصات کلی کارگاه ها و اصول حاکم بر محل

آشنایی شود، شروع به کار نمی کند و ضمنا برای افراد در رده های مختلف کاری و تجربی همیشه دوره های آموزشی با شیوه های متنوع سمعی و بصری باید در نظر گرفت. مبانی کار با ابزار و تجهیزات و خطرات ناشی از کار کردن با آن ها و همچنین سمیت مواد شیمیایی و خطرات ناشی از سر و صدا، و عوامل شیمیایی به همراه خطرات ناشی از کار کردن در شرایط نامساعد ارگonomیک از جمله سرفصل های اساسی در برنامه های آموزشی باید باشد.